

ЗАО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

«ЗУБР ОВК» ЖШҚ РЕСЕЙ, Мәскеу облысы, Мытищи қаласы 2, п/ж 36

Әндируш алдынала ескертүсіз құралдың мінездемесіне өзгертулерді қабылдауга құқылы. Көрсетілген суреттеме міндетті болып табылмайды. Жазбадагы жіберілген қателіктер жауапкершілікке тартылмайды

Руководство по эксплуатации

Станок лобзиковый ЗСЛ-90

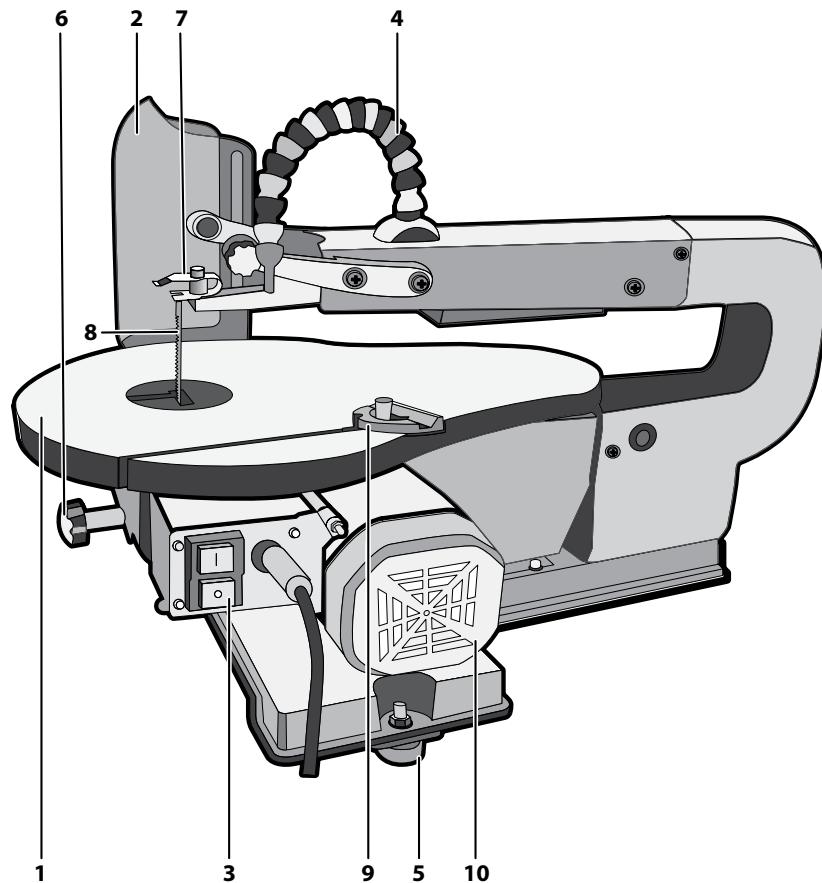

Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:

- ▶ требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки;
- ▶ убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

Помните! Изделие является источником повышенной травматической опасности.

Назначение и область применения

Станок лобзиковый предназначен для пиления заготовок из дерева и его производных, а также пластиков и тонкого алюминиевого профиля (при установке соответствующего полотна) под косыми углами, по радиусу, а также под наклоном.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел «Инструкции по безопасности» и Приложение «Общие правила техники безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций.

Изделие предназначено для непродолжительных работ при нагрузках средней интенсивности в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -10 до +40 °C, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Изделие соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза:

- ▶ ТР ТС 004 / 2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ст. 4, абзацы 1-5, 9;

- ▶ ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ст. 4, абзацы 2, 3.

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

⚠ ВНИМАНИЕ

Отдельные части изделия во время работы нагреваются. Не прикасайтесь к ним до полного остывания.

Применение изделия в индустриальных и промышленных объемах, в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок, снижает срок службы изделия.

Технические характеристики

Артикул	ЗСП-90
Номинальное напряжение, В/Гц	220/50
Номинальная мощность, Вт	90
Номинальная частота движения полотна, ход/мин	1450
Максимальная толщина пиления, мм	50
Максимальная ширина пиления, мм	410
Пильное полотно:	
► длина, мм	133
► ширина, мм	3
► толщина, мм	0.3
► зубьев, кол-во/дюйм (TPI)	22
Угол наклона стола	0-45°
Размер стола, мм	375x250
Уровень звукового давления (k=3), дБ	75
Уровень звуковой мощности (k=3), дБ	86
Среднеквадратичное виброускорение (k=1,5), м/с ²	—
Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75	I
Масса, кг	14.7
Срок службы, лет	5

Комплект поставки

Пила лобзиковая	1 шт.
Полотно пильное (установлено)	1 шт.
Кожух защитный с креплением	1 компл.
Опоры резиновые	1 шт.
Патрубок обдува	1 шт.
Упор угловой (транспортир)	1 шт.
Ключ	1 шт.
Инструкции по безопасности	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

ВНИМАНИЕ

Убедитесь в отсутствии видимых механических повреждений изделия и принадлежностей, которые могли возникнуть при транспортировке.

D		E		F	
заполняется сервисным центром КАЗМЕТ КОРСЕТ ОРДАНАЛЫМЕН ТОПТЫРЫЛАДЫ		заполняется сервисным центром КАЗМЕТ КОРСЕТ ОРДАНАЛЫМЕН ТОПТЫРЫЛАДЫ		заполняется сервисным центром КАЗМЕТ КОРСЕТ ОРДАНАЛЫМЕН ТОПТЫРЫЛАДЫ	
Изделие	Изделие	Изделие	Изделие	Изделие	Изделие
Виріб	Виріб	Виріб	Виріб	Виріб	Виріб
Құрал	Құрал	Құрал	Құрал	Құрал	Құрал
Дата продажи	Дата продажу	Дата продажи	Дата продажу	Дата продажи	Дата продажу
Дата приема	Дата приему	Дата приема	Дата приему	Дата приема	Дата приему
Кабылдау уақыты	Кабылдау уақыты	Кабылдау уақыты	Кабылдау уақыты	Кабылдау уақыты	Кабылдау уақыты
М.П.	М.П.	М.П.	М.П.	М.П.	М.П.
Дата выдачи	Дата выдачи	Дата выдачи	Дата выдачи	Дата выдачи	Дата выдачи
Дата видачі	Дата видачі	Дата видачі	Дата видачі	Дата видачі	Дата видачі
Берілген уақыты	Берілген уақыты	Берілген уақыты	Берілген уақыты	Берілген уақыты	Берілген уақыты
Особые отметки	Особые отметки	Особые отметки	Особые отметки	Особые отметки	Особые отметки
Айрымка болғар	Айрымка болғар	Айрымка болғар	Айрымка болғар	Айрымка болғар	Айрымка болғар

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

D

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

E

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

F

заполняется сервисным центром
заполнность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер _____
Шебер

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсызық коды

M.П.
сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром
заполнность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер _____
Шебер

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсызық коды

M.П.
сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром
заполнность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер _____
Шебер

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсызық коды

M.П.
сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

Станок лобзиковый

Инструкции по применению

Устройство

- 1 Стол рабочий
- 2 Кожух защитный
- 3 Выключатель
- 4 Патрубок обдува области пиления
- 5 Опора резиновая
- 6 Рукоятка фиксации стола
- 7 Рычаг верхний
- 8 Полотно пильное
- 9 Упор угловой (транспортир)
- 10 Двигатель
- 11 Рычаг фиксации полотна
- 12 Держатель полотна верхний


Сборка

⚠ ВНИМАНИЕ

Все работы по сборке, регулировке и замене производить только при отключенном от сети изделия.

Установите на основание опоры резиновые 5, используя прилагаемый крепеж. Индивидуальной регулировкой высоты каждой опоры обеспечьте вертикальное положение изделия.

Установите защитный кожух 2 в соответствии с рисунком, используя прилагаемый крепеж.

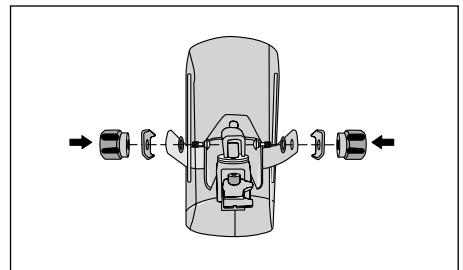

⚠ ВНИМАНИЕ

Для защиты от пыли при пилении, а также во избежание травм и повреждений НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем Вам производить работу с изделием при установленном кожухе.

Установите упор угловой 9, вставив направляющую упора в прорезь стола.


Установите патрубок 4 на соответствующий штуцер на верхнем рычаге изделия.

На Вашем изделии установлено стандартное пильное полотно по дереву. При необходимости его замены на новое или соответствующее предстоящей работе, выполните следующие действия:

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание травм и повреждений НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем Вам производить работы с пильным полотном в перчатках.

- ▶ отведите защитный кожух вверх
насколько это возможно;

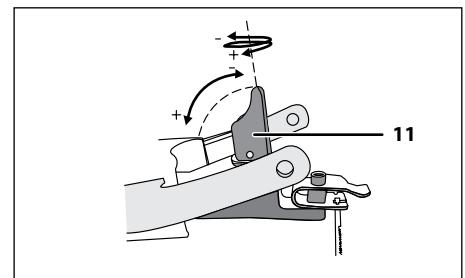

- ▶ поднимите рычаг 11 в верхнее положение;
- ▶ снимите установленное полотно с верхних и нижних держателей;
- ▶ пропустите новое полотно в прорезь стола и установите полотно в нижний держатель зубьями вниз до упора задней грани в заднюю стенку держателя;
- ▶ установите полотно в верхний держатель аналогично нижнему;
- ▶ для натяжения полотна опустите вниз рычаг 11

Перечень соответствующих полотен Вы можете найти на стр. 11.

Примечание! Рычаг 11 должен возвращаться в нижнее положение от руки, но с заметным усилием. В случае ослабленного усилия натяжения полотна недостаточно. Для увеличения натяжения поднимите рычаг 11 и вращением его по часовой стрелке увеличьте натяжение полотна. При излишнем натяжении (чрезмерном усилии) ослабьте натяжение вращением рычага против часовой стрелки.


Подготовка к работе

Исходя из обрабатываемой заготовки и характера работы:

1) Отрегулируйте высоту кожуха:

- ▶ отпустите гайки-барашки крепления кожуха;
- ▶ в зависимости от толщины заготовки отрегулируйте положение нижней точки кожуха на высоте 2-3 см от верхней точки заготовки;
- ▶ затяните гайки.

2) Отрегулируйте положение упора 9:

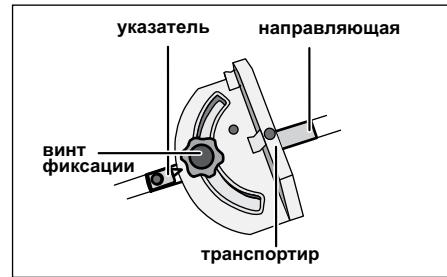

- ▶ отпустите винт фиксации;
- ▶ установите по линейке транспортира необходимый косой угол пиления заготовки;
- ▶ зафиксируйте заданный угол винтом.

3) Отрегулируйте угол наклона стола:

- ▶ ослабьте фиксацию наклона стола, отпустив рукоятку 6;
- ▶ по шкале кронштейна стола установите требуемый угол распила;
- ▶ зафиксируйте наклон стола рукояткой 6.

Перед началом работы:

- ▶ уберите с рабочего стола ключи, принадлежности и посторонние предметы, которые могут помешать Вам в работе;
- ▶ убедитесь в отсутствии в обрабатываемой заготовке металлических предметов (гвоздей, шурупов и т. д.);
- ▶ приготовьте и оденьте средства защиты (перчатки, защитные очки).

Порядок работы

Подключите изделие к электрической сети.

▲ ВНИМАНИЕ

По электробезопасности изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т.е. должно быть заземлено (для этого вилке предусмотрены заземляющие контакты). Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

Включение изделия осуществляется нажатием на кнопку «I» выключателя 3.

Примечание! Выключатель изделия - электромагнитного типа. При пропадании напряжения сети и последующем его появлении изделие не включится самостоятельно. Для включения изделия в этом случае повторно нажмите кнопку «I».

Положите один конец заготовки на рабочий стол и начните ее подачу к полотну.

При необходимости косого пиления прижмите заготовку к упору 9. Для подачи заготовки используйте скольжение упора.

▲ ВНИМАНИЕ

При пилении всегда КРЕПКО удерживайте заготовку двумя руками.

При работе с изделием следите за оборотами двигателя. Падение оборотов на 20% и более свидетельствует о перегрузке. В этом случае необходимо снизить скорость подачи заготовки.

Для уменьшения количества пыли в рабочей зоне и улучшения обзора места пиления направьте патрубок 4 в зону пиления.

По окончании работы выключите изделие, нажав кнопку «0». Отключите изделие от сети.

Тщательно удалите все отходы с рабочего стола.

▲ ВНИМАНИЕ

Во избежание травм и повреждений не удаляйте отходы руками. Используйте щетку.

Периодическое обслуживание

В процессе эксплуатации периодически (по мере необходимости) требуется:

- a) проверка натяжения пильного полотна и его замена (по мере износа). Для этого выполните действия согласно разделу Сборка.



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВІДРИВНИЙ ТАЛОН УЗБЕЛІ ТАЛОН

A

заполняется сервисным центром
кызымет корсету орталыбынен толтырылады

Изделие	_____
Виріб	_____
Кұрал	_____
Дата продажи	_____
Дата продажу	_____
Сату уақыты	_____
Дата приема	_____
Дата прийому	_____
Кабылдау уақыты	_____
Дата выдачи	_____
Дата видачі	_____
Берілген уақыты	_____

M.I.

заполняется сервисным центром кызымет корсету орталыбынен толтырылады	_____
Изделие	_____
Виріб	_____
Кұрал	_____
Дата продажи	_____
Дата продажу	_____
Сату уақыты	_____
Дата приема	_____
Дата прийому	_____
Кабылдау уақыты	_____
Дата выдачи	_____
Дата видачі	_____
Берілген уақыты	_____

M.II.

заполняется сервисным центром кызымет корсету орталыбынен толтырылады	_____
Изделие	_____
Виріб	_____
Кұрал	_____
Дата продажи	_____
Дата продажу	_____
Сату уақыты	_____
Дата приема	_____
Дата прийому	_____
Кабылдау уақыты	_____
Дата выдачи	_____
Дата видачі	_____
Берілген уақыты	_____

M.III.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВІДРИВНИЙ ТАЛОН УЗБЕЛІ ТАЛОН

B

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВІДРИВНИЙ ТАЛОН УЗБЕЛІ ТАЛОН

C

Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Дата выпуска

(число месяц год)

См. также последние 4 цифры серийного номера (в формате ММГГ)

Гарантийный талон

Изделие Виріб Кұрал			
Модель Ернек Модель		№ изделия № Виробу Кұрал №	
Торговая организация Торгівельна організація Сауда мекемесі			
Дата продажи Дата продажу Сату үақыты			

Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Виріб отриманий в справному стані і повністю укомплектований. Претензій до зовнішнього вигляду не маю. З умовами проведення гарантійного обслуговування ознайомлений.

Курал жаралды қүйде қабылданған және толығымен жинақталған. Сырты пішініне наразылық білдірмеймін. Кепілдемелік қызмет көрсету шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя
Підпись покупця
Сатып алушы қолы

М.П.

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Для звернення в гарантійну майстерню необхідно пред'явити виріб і правильно заповнений гарантійний талон.

Кепілдемелік шеберханаға ұсыну қажет құралды, дұрыс толтырылған кепілдемелік талонды.

Станок лобзиковый

б) юстировка указателя угла наклона рабочего стола. Для этого:

- ▶ выключите изделие и отключите его от сети;
 - ▶ ослабьте фиксацию угла наклона стола, отпустив рукоятку **6**. Установите рабочий стол в положение 0 градусов;
 - ▶ с помощью угольника установите прямой угол между плоскостью полотна и поверхностью рабочего стола;
 - ▶ проверьте показания указателя кронштейна стола. При отличии его показаний от нуля, отпустите винт крепления указателя и, отрегулировав его положение, затяните винт.
- в) юстировка указателя упора углового. Для этого:
- ▶ отпустите винт фиксации упора;
 - ▶ с помощью угольника установите прямой угол между плоскостью упора и направляющим пазом;
 - ▶ проверьте показания указателя транспортира. При отличии его показаний от 90 градусов, отпустите винт крепления указателя и, отрегулировав его положение, затяните винт.

Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед включением изделия убедитесь, что:

- ▶ пильное полотно правильно установлено и натянуто;
- ▶ упор и защитный кожух отрегулированы;
- ▶ Вы убрали все ключи и посторонние предметы от движущихся частей изделия и из зоны работы;
- ▶ в обрабатываемой заготовке отсутствуют металлические предметы (гвозди, шурупы и т. д.).

По электробезопасности изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т.е. должно быть заземлено (для этого в вилке предусмотрены заземляющие контакты). Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

Изделие предназначено для пилиния **ТОЛЬКО** заготовок из дерева и производных материалов (фанера, **ДСП**, **ДВП**, **МДФ**, ламинированные панели), а также пластика и тонкого алюминиевого профилия. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** распиливать иные материалы (металл, керамику, камень), а также устанавливать иной сменный инструмент (иных типов; с размерами, отличающимися от указанных в характеристиках; поврежденный – с изношенными зубьями, трещинами, искривленный, перекрученный).

Для работы рекомендуем использовать сменный инструмент марки «ЗУБР».

Во избежание травм, при работе изделия **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не помещайте руки в область пилиния.

Всегда **КРЕПКО** удерживайте распиливаемую заготовку.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пилите:

- ▶ окружные заготовки;
- ▶ заготовки, которые настолько малы, что Вы не можете их удержать;
- ▶ несколько заготовок одновременно.

Не прилагайте излишних усилий при работе с изделием. Это не ускорит процесс пилиния, но только снизит качество работы и сократит срок службы изделия.

Следите за состоянием пильного полотна. При повышенном износе или повреждении полотна (проявляется в колебаниях при недостаточной натяжке и искривлении при перегреве) замените его на новое. Для замены полотна выполните действия согласно разделу Сборка.

Для исключения перегрева делайте перерывы в работе, достаточные для охлаждения изделия.

При заклинивании полотна немедленно выключите изделие клавишей «0» выключателя. Проверьте заготовку на наличие металлических предметов, а также состояние и натяжение полотна и, при необходимости, произведите его замену.

Выключайте изделие из сети сразу же по окончании работы.

Выключайте изделие только клавишей «0» выключателя. Не выключайте, просто отсоединяя кабель от сети (вынимая вилку из розетки).

Периодически очищайте от грязи и пыли корпус изделия и кабель, вентиляционные отверстия. Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отключенном от сети кабеле.

Изделие не требует другого специального обслуживания.

Все ремонтные работы должны проводиться только специалистами сервисных центров.

Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить изделие, отключить его от сети и обратиться в специализированный сервисный центр.

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

Инструкции по безопасности

Перед использованием изделия убедитесь в отсутствии видимых механических повреждений

самого изделия, кабеля и сменного инструмента. Не используйте изделие с видимыми механическими повреждениями.

Все работы по сборке, регулировке и замене элементов производить только при отключенном от сети изделия.

Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед включением изделия убедитесь, что Вы убрали все ключи и посторонние предметы от движущихся частей изделия и из зоны работы.

По электробезопасности изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т.е. должно быть заземлено (для этого в вилке предусмотрены заземляющие контакты). Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

Во избежание травм и повреждений, не откладывайте защитный кожух во время работы с изделием.

Во время работы сменный инструмент сильно нагревается – не прикасайтесь к нему сразу по окончании работы и до полного его остывания.

Во избежание травм и повреждений работы с пильным полотном рекомендуем производить в перчатках.

Условия транспортирования, хранения и утилизации

Хранить в чистом виде в сухом проветривающем помещении вдали от источников тепла. Не допускать попадания влаги, воздействия прямых солнечных лучей.

Транспортировать в упаковке производителя.

Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

ЫҚТІМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОНЫ ЖОЮ АМАЛДАРЫ

Ақау	Ықтімал себеп	Жою амалдары
Құрал іске қосылмайды	Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексерініз
	Ақыратқыш немесе басқа компонент бұзылған	Жәндеу немесе ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Қозғалтқыш бұзылған	Жәндеу немесе ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Құрал толық айналымдарда немесе толық қуатта істемейді	Желіде төмен кернеу	Желідегі кернеуді тексерініз
	Жазықтықтың синалануы немесе басқа себеп	Жазықтықты босатыңыз немесе жәндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Орауыш немесе қозғалтқыш орауыш үзігі жаңған	Жәндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Құрал немесе жазықтық жұмыс кезінде тоқтады	Ақыратқыш немесе басқа компонент бұзылған	Жәндеу немесе ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Желідегі кернеу жойылды	Желідегі кернеуді тексерініз
	Жазықтық синаланды немесе үзілді	Жазықтықты босатыңыз немесе ауыстырыңыз
Аралай нәтижесі қанағаттанарлық емес	Ақыратқыш, қозғалтқыш немесе басқа компонент бұзылған	Жәндеу немесе ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Ара жазықтығы мұқтаптап немесе зақымдалған (қисайған, жойылған тістеушілер, жарықтар)	Ара жазықтығы ауыстырыңыз (Жинауды қаранды)
	Жазықтық жеткіліксіз тартылған	Жазықтықтың тартылуын реттеңіз
	Өте қатты даяр зат немесе сәйкес келмейтін материал (металл, керамика)	Даяр затты ауыстырыңыз
Құрал қыздады	Қуат немесе қозғалтқыш айналымдары жеткіліксіз (2 ақауды қаранды)	2 ақауды қаранды
	Карқынды жұмыс режими, максималды жүктеменем жұмыс	Жұмыс режимиң өзгертуініз, жүктемені азайтыңыз
	Қоршаган ортасын жоғарғы температурасы, нашар жедету, жедету санылаулары ластанған	Температуралы тәмendetу шарасын қолға алыңыз, жедетуді жақсартыңыз, жедету санылауларын тазартыңыз
	Майлай жеткіліксіз, механизмде синалану бар	Жәндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Орауыш немесе қозғалтқыш орауыш үзігі жаңған	Жәндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Станок лобзиковый**Гарантийные обязательства**

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки «ЗУБР» по электронной почте на адрес: zubr@zubr.ru.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты «ЗУБР» на следующих условиях:

- 1) Гарантия предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями (№ 2-8) путем бесплатного устранения недостатков инструмента в течение установленного гарантийного срока, которые доказано обусловлены дефектами материала или изготовления.
- 2) Гарантийный срок начинается со дня покупки инструмента первым владельцем.

Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи, только при безусловно бытовом использовании инструмента для личных нужд.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи при применении инструмента для работ, связанных с профессиональной деятельностью, в условиях нагрузок средней интенсивности, за исключением индустриальных и промышленных работ в условиях высокой интенсивности и сверхтяжелых нагрузок.

Расширенная гарантия

Для всех электроинструментов, купленных после 15.02.2012г., гарантийный срок продлевается до 60 месяцев при условии безусловно бытового применения, и 36 месяцев в случае применения для работ, связанных с профессиональной деятельностью, в условиях нагрузок средней интенсивности, за исключением индустриальных

и промышленных работ в условиях высокой интенсивности и сверхтяжелых нагрузок.

Расширенная гарантия предоставляется только при условии, если владелец зарегистрирует инструмент в течение 4 недель с момента покупки на сайте компании «ЗУБР».

Регистрация осуществляется только на сайте производителя www.zubr.ru в разделе Сервис. Подтверждением участия в программе расширенной гарантии конкретного инструмента и корректной регистрации инструмента является регистрационный сертификат, который следует распечатать на принтере во время регистрации. Регистрация возможна только после подтверждения покупателем согласия на сохранение личных данных, запрашиваемых в процессе регистрации.

3) Гарантия не распространяется на:

- а) Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа
- б) Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования при ненормальных условиях окружающей среды, недопреждающих производственных условий, вследствие перегрузок или недостаточного, недопреждающего технического обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры
- в) При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок
- г) На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку, промывку
- д) Неисправности инструмента вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными принадлежностями/частями «ЗУБР»
- е) На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой

влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей

ж) Принадлежности, быстроизнашающиеся части и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие нормального износа, такие как: приводные ремни, аккумуляторные блоки, стволы, направляющие ролики, защитные кожухи, цанги, патроны, подошвы, пильные цепи, пильные шины, звездочки, шины, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, леску для триммера и т.п.

3) Инструмент, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения

и) Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению

4) Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании «ЗУБР» посредством ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно и на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании.

5) Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого предъявите или отправьте неисправный инструмент в указанный в документации (на сайте www.zubr.ru) сервисный центр, приложив заполненный гарантийный талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. В случае действия расширенной 60-месячной или расширенной 36-месячной гарантии на основании упомянутой выше регистрации, к инструменту следует приложить и регистрационный сертификат расширенной гарантии.

Инструмент, отосланный дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке инструмента дилеру или в сервисный центр несет владелец инструмента.

6) Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие нашей гарантии не подпадают.

7) После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии инструмента не продлевается и не возобновляется.

8) Срок службы изделия составляет 5 лет.

Оюлап кесетін станок

тіркелпін кеңейтілген кепілдік бағдарламасында қарастырылады, оны тіркелу сертификаты болып табылады, сонымен қатар онынде принтер арқылы басып шығару қажет. Тіркелу сатып алушынын тіркелу кезінде жеке мәліметтерін сақтау рұқсатынан кейін ғана мүмкін болады.

3) Кепілдік келесідей жағдайларға қарастырылмайды:

а) Жұмыс барысында және өздігінен тозған бөлшектер, сонымен қатар онынде тозу түрлерінен пайда болған құралдың ақаулары болып табылады.

б) Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта қайши келетін қурал ақауы немесе құралдың мақсатына тиісті емес қолдану, қоршаған орталық қолайсыз жағдайында, өндірістік лайықты емес жағдайында пайдалану, жүктеме немесе жеткіліксіз техникалық қызмет немесе қадағалау болмағандықтан шарт бойынша қарастырылмайды.

в) Құралға мыналардан басқасы, шамадан тыс жүктеменің түсін көріністері ретінде болып табылады: түстің кетуі, бірден ротор және статордың істен шығуы, бөлшектердің және қурал үзістерінің деформациясы немесе балқуы, жоғарғы температура салдарынан электр қозғалтқыштың қарауы немесе қою.

г) Құралды жоғарғы қарқындылықты жұмыста және шамадан тыс жүктемеде қолдану

д) Құралға профилактикалық және техникалық қызмет көрсету, мысалы: майлау, жуу «ЗУБР» түпнұсқасы емес жабдықтарды/бөлшектердің қолдану салдарынан құралдың істен шығуы

е) Механикалық ақау (жарықтар, нақыстар ж.т.б.) агрессивті ортадан, жоғарғы ылғалдылық және жоғарғы температура, электр құралдың ауа желдектіш саңылайына бөгде заттардың түсү, сонымен қатар дұрыс емес сақтау және металл бөлшектердің коррозия салдарынан пайда болған ақаулар.

ж) Қалыпты тозудың салдарынан істен шықкан бұйымдар, тез тозатын бөлшектер және шығын

заттар, сондай-ақ: жетек белбеулер, аккумулятор блоктары, окландар, бағыттауыш роликтер, сақтау былғарылар, қангалар, патрондар, етектер, ара шынықырлары, ара шиналары, жұлдызшалар, шиналар, бұрыштық щеткалар, пышақтар, арапалар, абразивтер, тескіш темірлер, бұрылар, триммерге ронаған қармақ бауаптар ж.т.с.с. жатады.

з) Құралдың құрылғысына өзгерістер немесе қосымшалар енгізілуі.

и) Құралдың құндылығына және мақсатына тиісті пайдалануға әсерін тигізбейтін кішігірім ауытпаушылық.

4) Бізben расталған кепілдікті жағдай тәнірегінде әқауды жоу «ЗУБР» компаниясының құзіретінде жөндеу немесе ақауы бар құралды жаңасына (келесі ұрпақтағы модельге) ауыстыру болып табылады.

5) Кепілдікті шағымдар кепілдікті мерзім ішінде қабылданады. Бұл үшін ақауы бар құралды құжатта көрсетілген (www.zubr.ru сайтында) қызмет көрсету орталығына тауарды сатып алу уақыты және атаяу көрсетілген растайтын кепілдікті талонмен қоса әкелініз немесе жіберініз. Жоғарыда аталған құралды тіркеу неғінде кеңейтілген 60 айлық немесе 36 айлық кепілдік жарамды болса, кеңейтілген кепілдіктің тіркелу сертификатын көрсетініз.

Жартылай немесе толық бөлшектелінген құрал дилерге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілсе, ол кепілдік бойынша қарастырылмайды. Дилерге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілген құралға сатып алушы жауапкершілік тартады.

6) Құралдың ақауларын тегін жөндеу жұмыстары атқарылатын аталған басқа да шағымдар түсірге рұқсат құқықтардан басқасына біздін кепілдік тәнірегінде қарастырылмайды.

7) Кеңейтілген кепілдіктің шарттары бойынша жүргізілген кепілдікті жөндеу жұмыстары орындалған соң, құралдың кеңейтілген кепілдігі ұзартылмайды және жаңартылмайды.

8) Құралдың қызмет көрсету мерзімі 5 жыл.

ажыратыш сәйкес келмесе, оны қайта жөндеуге тыйым салынады. Бұндай жағдайда білкті электрик қажетті розетканы орнатады.

Жарақаттану және зақымданудың алдын алу үшін құралмен жұмыс істегендеге сақтау былғарысын шешпеніз.

Ауыспалы құрал жұмыс барысында қызды – жұмыс аяқталған соң және ол толық тоқтағанға дейін оны ұстамаңыз.

Жарақаттану мен зақымданудың алдын алу үшін Сіз ара жазықтығымен жұмыс істеген кезде қолғапты кініз.

Тасымалдау, сақтау және көдеге жарату шарттары

Құралды сенімді, құрғақ және балалар қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Құралдың сақтауы мен тасымалдаудың қоралтар мен кейстерде орындаңыз.

Жарамдылық мерзімі аяқталған соң, құралды, қосымша жабдықтарды және орамды экологиялық талаптарға сәйкес көдеге жарату керек.

Кепілдеме міндеттемелері

Біз әрқашанда біздің тұтынушыларға сапалы қызмет көрсетуді жақсартуға қолға алғандықтан, сондықтан да, егер Сіз сапага және кепілдік жөндеу жұмыстарын мерзімдеріне риза болмасаңыз, бұл жайлы «ЗУБР» қолдау қызметіне мына электрондық мекен-жай бойынша хабарласа аласыз: zubr@zubr.ru

Бұл кепіл сатып алушының сатып алу-сату келісім шарт бойынша шағындану құқығына шек коймайды, сонымен қатар тұтынушылардың зандағы құқықтарына қайшы келмейді.

Біз «ЗУБР» құралдарына кепілдікті келесідей шарттарға тиісті ұсынамыз:

1) Кепілдік төменде аталған шарттарға тиісті (№ 2–8) қарастырылған кепілдік мерзім ішінде материал немесе өндірушінің ақау екендігі дәлелденген соң, құралдың жөндеу жұмыстарын тегін орында.

2) Кепілдікті мерзім алғашқы сатып алушының сатып алу қунінен басталады.

Негізгі кепілдік:

Кепілдікті мерзім сату қунінен бастап, яғни құралды тұрмыстық жағдайда, жеке қолданылған жағдайда 36 айды құрайды.

Кепілдікті мерзім сату қунінен бастап, яғни құралды жоғары қарқындылықты және шамадан тыс ауыру жүктемелері бар индустріалды және өнеркәсіптік жұмыстардан басқасында кәсіби төніректе, орташа қарқындылықты жүктеме жағдайында 12 айды құрайды.

Кеңейтілген кепілдік

15.02.2012 жылы сатып алынған кепілдікті мерзім барлық электр құралдарына тұрмыстық жағдайда қолданылса, 60 айға дейін ұзартылады және құралды жоғары қарқындылықты және шамадан тыс ауыру жүктемелері бар индустріалды және өнеркәсіптік жұмыстардан басқасында кәсіби төніректе, орташа қарқындылықты жүктеме жағдайында 36 айға дейін ұзартылады.

Кеңейтілген кепілдік тек қана келесідей шарт бойынша ұсынылады, егер сатып алушы құралды сатып алу қунінен бастап 4 аптаңың ішінде «ЗУБР» компаниясының сайтында тіркелген жағдайда ғана қарастырылады.

Кепілдік бүйімдарға, қосымша бөлшектерге және шығындалған материалдарға, яғни өздігінен тозғандықтан, соның ішінде жетек белбейлері, аккумулятор блогтары, зарядтау құралдары, көмір щеткалары, пышактар, арапар, абразивтер, тескіш темірлер, бұргылар, триммерге арналған қармақ бауға ж.т.б. жатады.

Тіркелу тек қана www.zubr.ru өндірушінің сайтындағы Сервис белімінде ғана орындалады. Белгілі бір құралдың және белгілі бір құралдың

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Изделение не включается	Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
	Неисправен выключатель или иной компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Неисправен двигатель	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Заклинивание механизма	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Изделение не развивает полных оборотов или не работает на полную мощность	Низкое напряжение сети	Проверьте напряжение в сети
	Заклинивание полотна или иная причина	Освободите полотно или обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Неисправен выключатель или иной компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Изделение или полотно остановилось при работе	Пропало напряжение сети	Проверьте напряжение в сети
	Заклинивание или обрыв полотна	Освободите или замените полотно
	Неисправен выключатель, двигатель или иной компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Результат пиления неудовлетворительный	Пильное полотно затуплено или повреждено (искривлено, потеряны зубья, трещины)	Замените пильное полотно (см. Сборка)
	Полотно недостаточно натянуто	Отрегулируйте натяжение полотна
	Слишком твердая заготовка или несоответствующий материал (металл, керамика)	Замените заготовку
	Недостаточная мощность или обороты двигателя (см. неисправность 2)	См. неисправность 2
Изделение перегревается	Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой	Измените режим работы, снизьте нагрузку
	Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция, засорены вентиляционные отверстия	Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, очистке вентиляционных отверстий
	Недостаток смазки, заклинивание в механизме	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя	Обратитесь в сервисный центр для ремонта

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ СМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Наименование	Характеристики
155800-2.5	Полотно ЗУБР для лобзикового станка	z 10, углеродистая сталь 65M, длина пилки 133мм, шаг зуба 10/1"
155802-1.7	Полотно ЗУБР для лобзикового станка	z 15, углеродистая сталь 65M, длина пилки 133мм, шаг зуба 15/1"
155804-1.4	Полотно ЗУБР для лобзикового станка	z 18, углеродистая сталь 65M, длина пилки 133мм, шаг зуба 18/1"
155807-0.9	Полотно ЗУБР для лобзикового станка	z 24, углеродистая сталь 65M, длина пилки 133мм, шаг зуба 24/1"

Күрметті сатып алушы!

Құралды сатып алғанда:

- ▶ сынамалық қосу арқылы оның іске жарамдылығын талап етініз, сонымен қатар 2 бөлімде көрсетілгендей жиынтықтың толық екендігіне көз жеткізіңіз;
- ▶ кепілдік талоны дұрыс рәсімделгендеріне және сату уақыты, дүкен мөрі және сатушы қолының барына көз жеткізіңіз.

Алғаш рет құралды қосар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқауды мұқият оқының және атаптаптарды бұлжытпай орындаңыз.

Сіздің аспабыңыз қызмет көрсеткенге дейін осы паспортты сақтаңыз.

Есте сақтаңыз! Құралы жарақаттану қауіптілігі орасан зор көз болып табылады.

Тағайындалуы және қолдану аймағы

Оюлап кесетін станок ағаштан жасалған даяр затты және оған үқастарды, сонымен қатар қисық бұрыш бойымен, радиуспен, сонымен бірге енеске сәйкес пластиктерді және жұмсақ алюминий профильдерін (қажетті жазықтықты орнатқан жағдайда) арапауға арналған.

Бұл пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқының, соның ішінде «Қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтар» бөліміне және «Жалпы техникалық қауіпсіздік ережелер» Қосымшасына назар аударыңыз. Осылайша Сіз құралды дұрыс пайдаланаңыз да, және қауіп-қатердің алдын аласыз.

Құрал аз уақыт ішінде орташа қарқындылық үдерісінің шамасы -10°C -тан +40 °C температура мен ауаның 80% ылғалдылығына қатысты қоңыржай климат төнірегінде, тікелей атмосфера шөгінділерінің болмауынан және шамадан тыс ауаның шаңдануынан сақтап, пайдалануға арналады.

Құрал талаптарға сәйкес келеді Кеден одағының техникалық регламенті бойынша:

- ▶ КО ТР 004/2011 «Төменингі вольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы» 4 бабы, 1-5, 9 абзацтары;

- ▶ КО ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестігі» 4 бабы, 2, 3 абзацтары

Бұл нұсқаулық ен қажетті ақпараттар мен талаптарды, құралды тиімді және қауіпсіз пайдалану туралы мәғлұмattарды қамтиды.

Құралдың құрылмасын жетілдіруіне тиісті жұмыстарға орай, өндіруші, яғни бұл нұсқаулықта құралға шамалы өзгерістердің көрсетілмей мен құралдың тиімді және қауіпсіз жұмыс істеуіне байланысты өзгерістерді енгізуге құқылы.

Δ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Құралдың жеке бөлшектері жұмыс барысында қыздыры. Олар толық сууғанға дейін оларды ұстамаңыз.

Құралды индустримальды және өнеркәсіптік ауқымда жоғарғы қарқындылық жұмыстарында және аса ауыр жүктемелерде қолдану құралды қызмет ету мерзімін кемітеді.

Оюлап кесетін станок

Спалы құралдарды орнатуға (басқа типті; атаптаптаптарды сәйкес келмейтін өлшемдерді қондануға; закымдалғандарды – тозған тістештері бар, жарақтары бар, майысқан, бурағандарды пайдалануға) **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

Жұмыс барысында **«ЗУБР»** ауыспалы құралдарын пайдаланыңыз.

Арапаған кезде **ЕШҚАШАН** қолыңызды жарақаттанбау үшін арапау төнірегіне салманың.

Әрқашан даяр затты **МЫҚТЫ** ұстаныңыз.

ЕШҚАШАН арапаламаңыз:

- ▶ дәңгелек даяр заттарды;
- ▶ қолмен ұстауға икемсіз кішкентай даяр заттарды;
- ▶ бір уақытта Сіз бірнеше даяр заттарды.

Құралға шамадан тыс құш түсірменіз. Бұл арапау жылдамдығын арттырмайды, бұл жұмыс саласын темендегеді және құрал мерзімін азайтады.

Ара жазықтың қадағалаңыз. Шамадан тыс жазықтық тозса, онда (арапау кындаған түседі, қажетті тартылуы салдарынан ауытқулар және қызғанда майысу болады) оны жаңасына ауыстырыңыз. Жазықтықты ауыстыру үшін Жинауга сәйкес әрекеттерді орындаңыз.

Құралды қызыдан алдын алу үшін құралға қажетті үзілістер жасаңыз.

Жазықтық сыйналанған кезде құралды «0» ақыратқыштың батырмасы арқылы өшіріңіз. Өндөлөтін даяр затта металл заттар кездеспейтіндігін, жазықтық тартылуын тексеріңіз, қажет болса, оны ауыстырыңыз.

Жұмыс аяқталған сон, құралды желіден өшіріңіз.

Құралды ажыратқыштың батырмасын басу арқылы «0» өшіріңіз. Сым желіні желіден ажырату арқылы (ажыратқышты розеткадан ажырату арқылы) өшірмөніз.

Әрдайым құрал корпусын және сымжеліні, желденетін саңылауларды шаң-тозаңдан тазартыңыз.

Барлық техникалық жұмыстар желіден сымжелі ажыратылған күйде жүзеге асуы тиіс (бұл үшін ажыратқышта жерме орнатылуы тиіс).

Құрал арналы қызмет көрсетуді қажет етпейді.

Барлық жөндеу шаралары арнайы қызмет көрсету орталықтарының мамандары арқылы орындалуы керек.

Құралдың жарамдылығын тексеріп отырыңыз.

Бетен иіс, тутін, от, от жарқыны пайда болса, онда оны желіден ажыратыңыз және арнайы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Егер құрал дұрыс істемесе, онда оны мұлдем пайдалануды тоқтатыңыз.

Құралдың техникалық құрделілігіне байланысты шекті жағдайының критерийін тұтынуышы өз бетінше анықтай алмайды.

Бар немесе ықтимал ақау пайда болған жағдайда «ықтимал ақаулар және оны жою амалдар» бөліміне назар аударыңыз. Егер тізімнің ішінде ақауды таба алмасыңыз немесе Сіз оны жою алмасыңыз, онда қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құралдың немесе оның бөлшектерінің шекті күй туралы қорытындыны сәйкес Акт нұсқасында қызмет көрсету орталығы береді.

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқау

Құралды қолданбас бұрын құралда, сымжеліде және ауыспалы құралда көзге түсетін механикалық ақаулар жоқтығына көз жеткізіңіз. Көзге түсетін механикалық ақаулар бар құралды қолданбаңыз.

Барлық жинау, реттеу және ауыстыру жұмыстары құралды желіден өшіріген күйде жүзеге асады.

Келенсіз жағдайлардың алдын алудың үшін әрқашан құралды желігепе қосар алдында мынаған көз жеткізіңіз, Сіз құралдың айналу бөлшектерінен барлық кілттерді және бетен заттарды алшақ койыңыз.

Құрал электр қауіпсіздік бойынша I класстың электр тоқ көзінен зардал шегудің алдын алуы, яғни жерме орнатылуы тиіс (бұл үшін ажыратқышта жерме байланыстар қарастырылған). Егер Сіздің розетканыға

Жұмыс аяқталғанда құралдың «0» батырмасын басу арқылы өшіріңіз. Құралды желіден ажыратыңыз.

Жұмыс үстелінен барлық қалдықтарды жойыңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жарақаттанбау және зақымданбау үшін қалдықтарды қолмен алмаңыз. Щетканы қолданыңыз.

Әрдайым көрсетілетін қызмет

Әрдайым қолдану кезінде (қажет болса) келесідей қажет:

а) ара жазықтығының тартылуын тексеру және оны (тозуына қарай) ауыстыру. Бұл үшін Жинауға сәйкес әрекеттерді орындаңыз.

б) жұмыс үстел бұрыш енесінің көрсеткішін реттеу. Бұл үшін:

▶ құралды өшіріңіз және оны желіден ажыратыңыз;

▶ үстел бұрыш енесінің тұрақтандыруышын босатыңыз, **6** тұтқаны жіберіңіз. Жұмыс үстелін 0 градус шамасының күйінде орнатыңыз;

▶ бұрыштық көмегімен жазықтық беті және жұмыс үстел бетінің арасында түзу бұрышты орнатыңыз;

▶ үстел кронштейнінің көрсеткішінің шамасын тексеріңіз. Ол нөлден ерекшеленген жағдайда көрсеткіш бұрандаға бекіткішін босатыңыз және оның күйін реттеңіз, бұранданы қатайтыңыз.

в) бұрыш тіреуішінің көрсеткішін реттеу.

Бұл үшін:

▶ тіреуіштің тұрақтандыратын бұрандастын босатыңыз;

▶ бұрыштық көмегімен тіреуіш жазықтығы және бағыттауыш сақылауды арасында түзу бұрышты орнатыңыз;

▶ транспортир көрсеткішінің шамасын тексеріңіз. Оның шамасы 90 градустан ерекшеленген жағдайда, көрсеткіштің бекіту бұрандастын босатыңыз және оның күйін реттеңіз, бұранданы қатайтыңыз.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Сіздің жепініздегі кернеу құралдың атаулы кернеуіне сәйкес болуына көз жеткізіңіз.

Жұмысқа даяр болған жағдайда ғана құралды желіге қосыңыз.

Құралды алғаш қолданғанда еш жүктемесіз оны қосыңыз және 10 – 20 секунд аралығында іске қосылсын. Егер осы кезде Сіз бетен шуды естісініз, шамадан тыс дірілді сезсөзіңіз не месе жану ісі пайда болса, онда құралды өшіріңіз, сымжелінің желіден ажыратыңыз және зақымдану себебін анықтаңыз. Зақымдану себебі анықталмайынша және жойылмайынша құралды іске қоспаңыз.

Жақсы жарық түссін, желденсің (аралау кезінде шамадан тыс шаң пайда болады) және жұмыс орнын тазалықта ұстаның –жарықтың жеткіліксіз болуы және бетен заттардың орын алуды зақымдану мен жарақтапнуга әкеледі.

Келенсіз жағдайдың алдын алу үшін әрқашан құралды қосу алдында мынаған көз жеткізіңіз:

▶ ара жазықтығы дұрыс орнатылған және тартылған;

▶ тіреуіш және сақтау былғарысы реттелген;

▶ құралдың айналу бөлшектерінен Сіз барлық кілттерді және бетен заттарды алшақ қойдыңыз;

▶ өндөлөтін даяр затта металл заттар кездеспейді (шегелер, бұрандалар ж.т.б.).

Құрал электр қауіпсіздік бойынша I класстың электр тоқ көзінен зардап шегудін алдын алуы, яғни жерме орнатылуы тиіс (бұл үшін ажыратқышта жерме байланыстар қарастырылған). Егер Сіздің розетканың ажыратқыш сәйкес келмесе, оны қайта жондеуге тыйым салынады. Бұндай жағдайда білікті электрик қажетті розетканы орнатады.

Құрал **ТЕК ҚАНА** ағаштан жасалған және сол сәкілді материалдардан (ағаш тақтани, АЖӨ, АӨӨ, МАТ, ламинат панельдерді), пластикті және жұмсақ алюминий профильдерді аралауға арналады. Басқа материалдарды аралауға (металл, керамика, тас), сонымен қатар басқа ауы-

Оюлап кесетін станок

Техникалық сипаттамасы

Артикул	ЗСП-90
Атаулы кернеу, В/Гц	220/50
Атаулы қуат, Вт	90
Жазықтық қозғалысының атаулы жиілігі, жүріс/мин	1450
Арапаудың максималды қалындығы, мм	50
Арапаудың максималды ені, мм	410
Аралау жазықтығы:	
► Ұзындығы, мм	133
► Ені, мм	3
► Қалындығы, мм	0.3
► Тістейштер, саны/дюйм (TPI)	22
Үстел енесінің бұрышы	0-45°
Үстел өлшемі, мм	375x250
Дыбыс қысымының деңгейі (k=3), дБ	75
Дыбыс қуатының деңгейі (k=3), дБ	86
Орташа квадраттық діріл тездектіші (k=1,5), м/с ²	–
Қауіпсіздік классы бойынша МСТ 12.2.007.0-75	I
Салмағы, кг	14.7
Қызмет көрсету мерзімі, жыл	5

Тасымалдау жиынтығы

Оюлап кесетін ара	1 дана
Ара жазықтығы (орнатылған)	1 дана
Бекіткіші бар сақтау былғарысы	1 жиынтық
Резенке тіреуіштер	1 дана
Желдету қылтакұбыры	1 дана
Бұрыш тіреуіши (транспортир)	1 дана
Кілт	1 дана
Қауіпсіздік бойынша нұсқаулық	1 нұсқа
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 нұсқа

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Тасымалдау кезінде құралда және бүйімдар жиынтығында көзге түсетін механикалық ақаулардың жоқтығына көз жеткізіңіз.

Жабдық және жұмыс істеу реті

Жабдық

- 1 Жұмыс үстел
- 2 Сақтау бұлғары
- 3 Акыратқыш
- 4 Арапау төңірегін жедететін қылтақбыры
- 5 Резенке тіреуіш
- 6 Үстелді тұрақтандыратын тұтқа
- 7 Жоғарғы рычаг
- 8 Ара жазықтығы
- 9 Бұрыш тіреуіш (транспортир)
- 10 Қозғалтқыш
- 11 Жазықтықты тұрақтандыратын рычаг
- 12 Жоғарғы жазықтық ұстауышы


Жинау

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Барлық жинау, реттеу және ауыстыру жұмыстары құралды желіден өшірген күде жүзеге асады.

Негізге берілген бекіткішті қолдану арқылы 5 резенке тіреуіштерді орнатыңыз. Әр тіреуішті өз бетінізше биіктікті реттеу арқылы құралды түзу орнатыңыз.

Берілген бекіткішті қолдану арқылы суретте көрсетілгендей 2 сақтау бұлғарысын орнатыңыз.

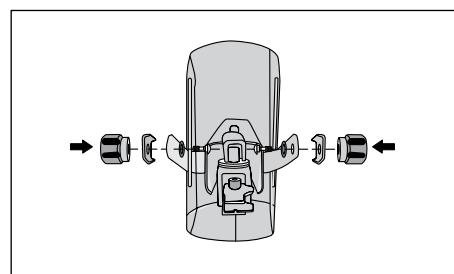

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Арапау барысында пайда болған шаңдан сақтану, сонымен қатар жарақаттану мен зақымданудың алдын алу үшін Сіз орнатылған бұлғарысымен жұмыс істеңіз.

Үстел ойына багыттауыш тіреуішті салу арқылы 9 бұрыш тіреуішін орнатыңыз.


Құралдың жоғарырычагындағы қажетті штуцерге 4 қылтақбырыды орнатыңыз.

Сіздің құралыңызда ағаш бойымен кесетін стандартты ара жазықтығы орнатылған. Оны жаңасына немесе аткарылатын жұмыс түріне сәйкес ауыстыру қажет болған жағдайда келесі әрекетті орындаңыз:

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жарақаттану мен зақымданудың алдын алу үшін Сіз ара жазықтығымен жұмыс істеген кезде қолғапты киоінізді ҚАДАЛА көнеш етміңіз.

- ▶ сақтау бұлғарысын мүмкіндігінше жоғары қарай жылжытыңыз;

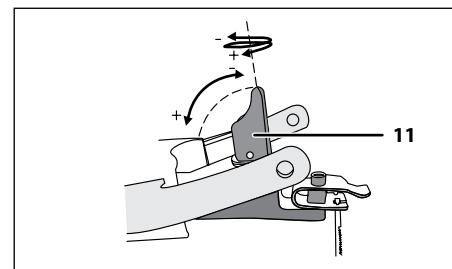

- ▶ 11 рычагты жоғары күгіне көтеріңіз;
- ▶ орнатылған жазықтықты жоғары және төменгі ұстауыштардан босатыңыз;
- ▶ үстел ойына жаңа жазықтықты салыңыз және жазықтықты тістеуіштерін төмен қарату арқылы ұстауыштың арқындағы әртүрлі тіреуішке дейін төменгі ұстауышқа орнатыңыз;
- ▶ төменгі секілді жазықтықты жоғары ұстауышқа орнатыңыз;
- ▶ жазықтықты тарту үшін 11 рычагты төмен босатыңыз

Оюлап кесетін станок

Ескерту! 11 рычаг қолдан төменгі күгіне байқапталып күшпен қайтыс көрек. Жазықтықтың тартылуы әлсіз болған жағдай жеткіліксіз болып танылады. Тарттылуды арттыру үшін 11 рычагты көтеріңіз және оны сағат тілі бойымен айналдыру арқылы жазықтық тартылуын арттырыңыз. Шамадан тыс тартылу кезінде (шамадан тыс күш) тарттылуды сағат тіліне қарсы рычагты айналдыру арқылы жүзеге асырыңыз.


Жұмысқа дайындық

Өндепетін даяр заттың және жұмыс түріне байланысты:

1) Бұлғарының биіктігін реттеңіз:

- ▶ бұлғарының бекіту бұранда-бұрауыштарын босату;
- ▶ даяр заттың қалыңдығына байланысты төменгі бұлғарыны даяр заттың жоғарғы нұктесінен 2-3 см биіктікте реттеңіз;
- ▶ бұрандаларды қатайтыңыз.

2) 9 тіреуіш күйін реттеңіз:

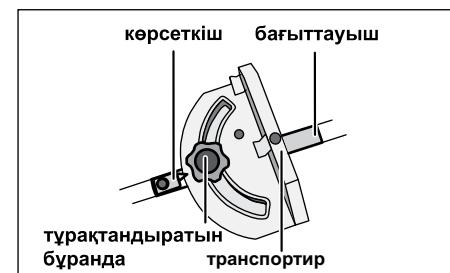

- ▶ тұрақтандыру бұранда-бұрауыштарын босатыңыз;
- ▶ транспортир сызығы бойынша даяр заттың қажетті қысық бұрышын орнатыңыз;
- ▶ белгіленген бұрышты бұрандамен тұрақтандырыңыз.

3) Үстел бұрыш енесін реттеңіз:

- ▶ үстел бұрыш енесінің тұрақтандыруышын босату үшін 6 тұтқаны босатыңыз;
- ▶ үстелдегі кронфлейн шкаласы бойынша қажетті арапау бұрышын орнатыңыз;
- ▶ бұрыш енесін 6 тұтқа арқылы тұрақтандырыңыз.

Жұмыс бастамас бұрын:

▶ жұмыс үстелінен жұмысқа кедергі жасайтын Сіз кілттерді, жабдықтарды және бетен заттарды алшақ қойғандығыныңға көз жеткізіңіз;

▶ өндепетін даяр затта металл заттар (шегелер, бұрандалар ж.т.б.) кездеспейтіндігіне көз жеткізіңіз;

▶ дайындаңыз және сақтау жабдықтарын (қолғапты, сақтау көзілдірігін) киіңіз.

Жұмыс реті

Құралды желіге қосыңыз.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Электр қауіпсіздігі тоқ көзінен жарақтатандын I сақтау классына сәйкес келеді, яғни жерме (бұл үшін айырда жерме байланыстар қарастырылған) болуы көрек. Розеткага акыратқыш келмесе, оны ауыстыруға тыйым салынады. Оның орнына электр маманы қажетті розетканы орнатқаны жөн.

Құрал қосылуы «I» батырмасының 3 ақыратқышын басу арқылы орындалады.

Ескерту! Құралдың ақыратқышы – электромагниттік түр болып табылады. Желіде кернеу жойыла және кейінірек ол пайда болса, құрал өздігінен қосылмайды. Құралды қосу үшін «I» батырмасын қайта қосу арқылы жүзеге асады.

Жұмыс үстеліне даяр заттың бір соңын қойыңыз және жазықтықта оны салыңыз.

Қысық арапау қажет болған жағдайда даяр затты 9 тіреуішке тірептіз. Даяр затты беру үшін тіреуіштің сырғуын қолданыңыз.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Арапаған кезде өркашан екі қолыңызбен даяр затты Мықты ұстаңыз.

Құралмен жұмыс істегендеге қозғалтқыш айналымдарына назар қойыңыз. 20% айналым кемісін және одан ері болса, онда жүктеме тусуін көрсетеді. Бұл жағдайда, даяр заттың айналымын кемітіңіз.

Жұмыс орнынан шаңды азайту және арапау саңылауын жақсарту үшін арапау төңірегіне шаң жібермейтін 4 қылтақбырыды пайдаланыңыз.